



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6916/2022/OS  
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  
Numer i nazwa: 46212 (76212N!) PWR\_WROCLAW\_SEPASARZYN  
Adres: WROCŁAW, MIKOŁAJA SĘPA-SZARZYŃSKIEGO 67b DZ.124, Powiat m. Wrocław,  
WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-09-23

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości WROCLAW, MIKOŁAJA SEPA-SZARZYŃSKIEGO 67b DZ.124.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46212 (76212N!) PWR\_WROCLAW\_SEPASARZYN w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Pawlak Ariel  
Łuczak Wojciech

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	4/4/4	30	1999
2	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	4	30	1691
3	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	218	4/4/4	30	2640
4	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	218	4	30	3150
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	350	4/4/4	30	1999
6	2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	350	4	30	1725

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-09-23	12:00-13:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		18.0	18.0	58.0	58.0

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o numerze LWiMP/W/349/21 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej. Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

## 9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego $E$ [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> $E$ [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych $WME^3$	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa-Szarzyńskiego 67b	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.4" 17°3'9.7"
2	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'5.9" 17°3'9.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	piętrze budynku ul. Sępa-Szarzyńskiego 73					
3	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa-Szarzyńskiego 71	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'5.5" 17°3'9.7"
4	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa-Szarzyńskiego 69	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'5.2" 17°3'10.1"
5	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa-Szarzyńskiego 72	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'5.5" 17°3'7.6"
6	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa-Szarzyńskiego 70	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'5.2" 17°3'7.6"
7	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa-Szarzyńskiego 68	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.4" 17°3'7.6"
8	DPP wewnątrz klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Rozbrat 5	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'5.2" 17°3'12.2"
9	DPP wewnątrz klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Rozbrat 5	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.8" 17°3'11.9"
10	DPP wewnątrz klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Rozbrat 3	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.1" 17°3'11.5"
11	DPP wewnątrz klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Rozbrat 1	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'3.7" 17°3'11.5"
12	PPP teren zielony przed wejściem do bloku	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'3.4" 17°3'9.7"
13	PPP teren zielony przed wejściem do bloku	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'2.6" 17°3'9.7"
14	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.4" 17°3'10.4"
15	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.1" 17°3'11.2"
16	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.1" 17°3'12.2"
17	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 218°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'4.1" 17°3'9.4"
18	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 218°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'3.7" 17°3'9.0"
19	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 218°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'3.4" 17°3'8.6"
20	DPP wewnątrz korytarza na ostatnim piętrze budynku zarządcy nieruchomości ul. Sępa-Szarzyńskiego 60-64	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'3.4" 17°3'7.9"
-	GKP w odległości 495m od anteny sektorowej az. 218°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°6'52.2" 17°2'54.2"
-	GKP w odległości 270m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'1.6" 17°3'23.8"
-	GKP w odległości 340m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°7'15.6" 17°3'6.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa- Szarzyńskiego 67b	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.4" 17°3'9.7"
2	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa- Szarzyńskiego 73	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'5.9" 17°3'9.7"
3	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa- Szarzyńskiego 71	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'5.5" 17°3'9.7"
4	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa- Szarzyńskiego 69	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'5.2" 17°3'10.1"
5	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa- Szarzyńskiego 72	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'5.5" 17°3'7.6"
6	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa- Szarzyńskiego 70	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'5.2" 17°3'7.6"
7	DPP w oknie klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Sępa- Szarzyńskiego 68	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.4" 17°3'7.6"
8	DPP wewnątrz klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Rozbrat 5	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'5.2" 17°3'12.2"
9	DPP wewnątrz klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Rozbrat 5	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.8" 17°3'11.9"
10	DPP wewnątrz klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Rozbrat 3	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.1" 17°3'11.5"
11	DPP wewnątrz klatki schodowej na ostatnim piętrze budynku ul. Rozbrat 1	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'3.7" 17°3'11.5"
12	PPP teren zielony przed wejściem do bloku	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'3.4" 17°3'9.7"
13	PPP teren zielony przed wejściem do bloku	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'2.6" 17°3'9.7"
14	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.4" 17°3'10.4"
15	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.1" 17°3'11.2"
16	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.1" 17°3'12.2"
17	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 218°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'4.1" 17°3'9.4"
18	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 218°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'3.7" 17°3'9.0"
19	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 218°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'3.4" 17°3'8.6"
20	DPP wewnątrz korytarza na ostatnim piętrze budynku zarządcy	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'3.4" 17°3'7.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	nieruchomości ul. Sępa-Szarzyńskiego 60-64					
-	GKP w odległości 495m od anteny sektorowej az. 218°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°6'52.2" 17°2'54.2"
-	GKP w odległości 270m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'1.6" 17°3'23.8"
-	GKP w odległości 340m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°7'15.6" 17°3'6.8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 30.5% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 46212 (76212N!) PWR\_WROCLAW\_SEPASARZYN, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).



## 12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

## 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /  
Podpisano przez:

Agnieszka  
Harbacewicz

Date / Data: 2022-  
10-03 11:22

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /  
Podpisano przez:


Agnieszka  
Wachowicz

Date / Data: 2022-  
10-17 11:29

**Koniec sprawozdania**


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



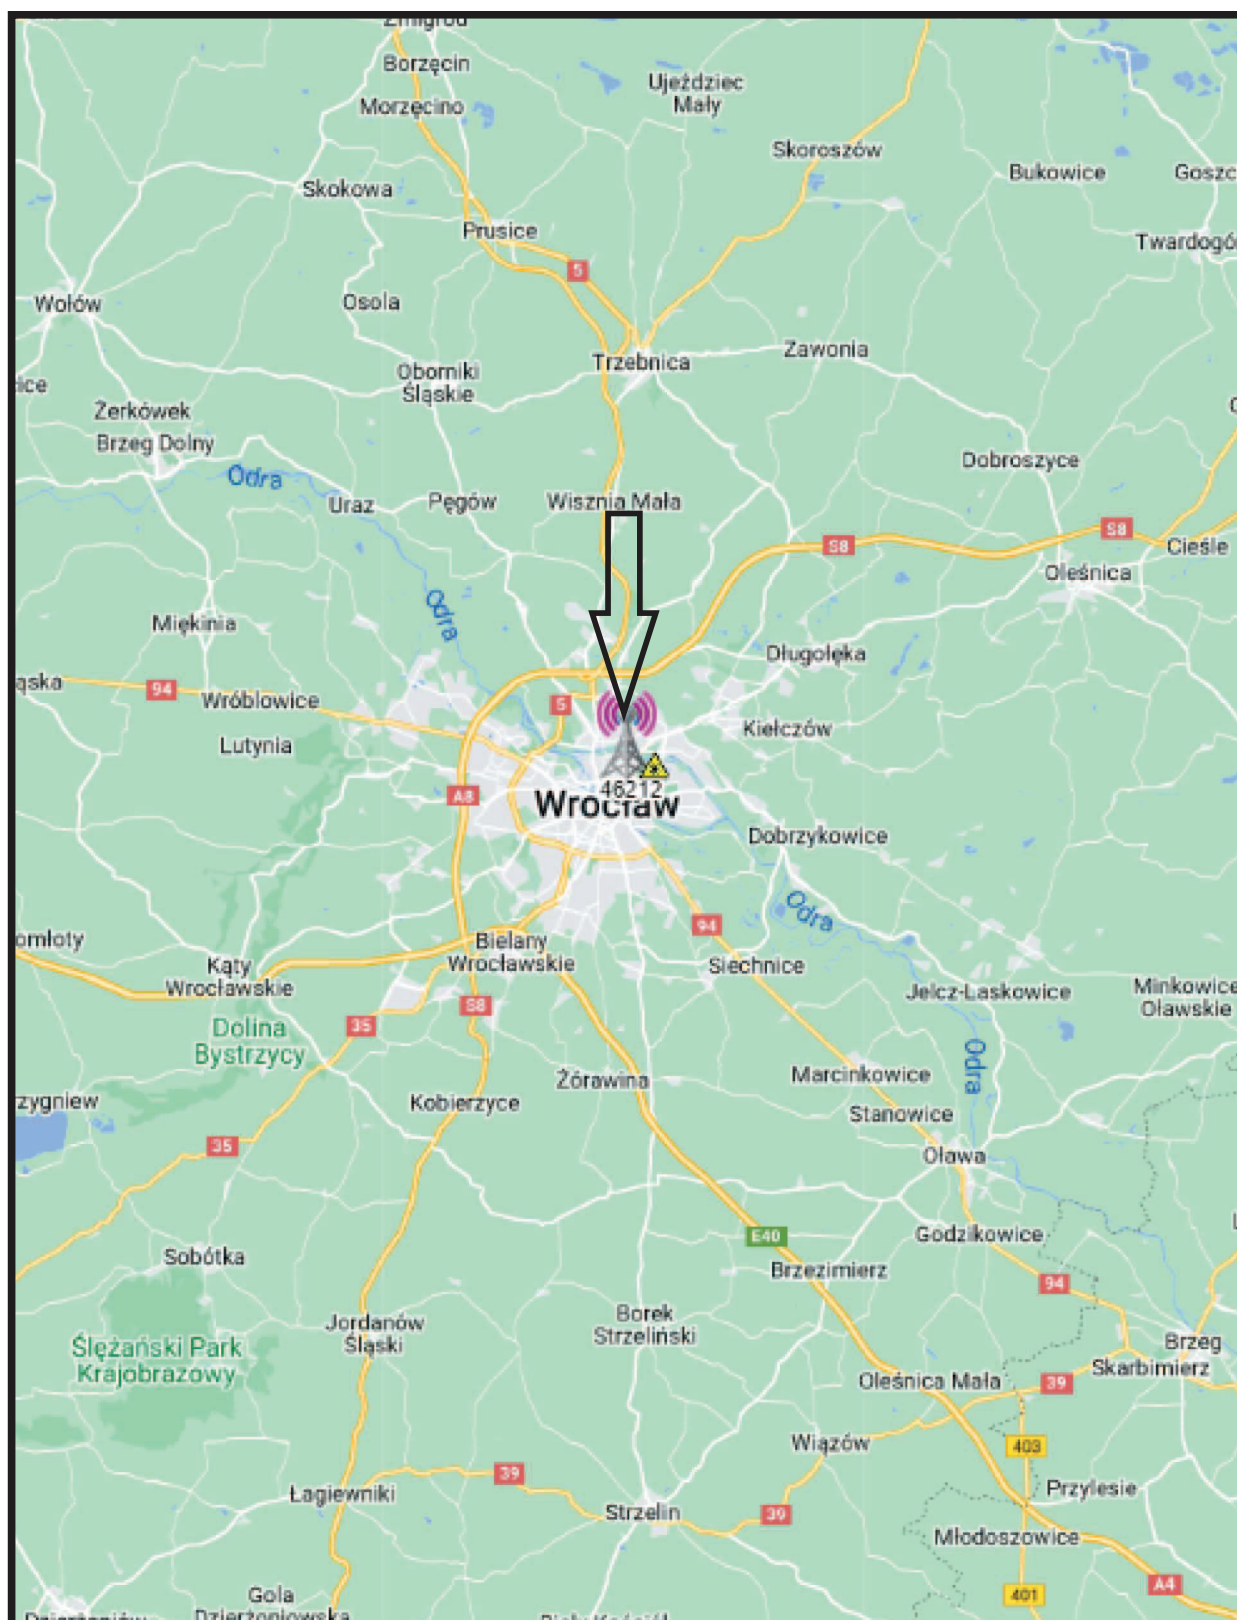



Załącznik nr 1

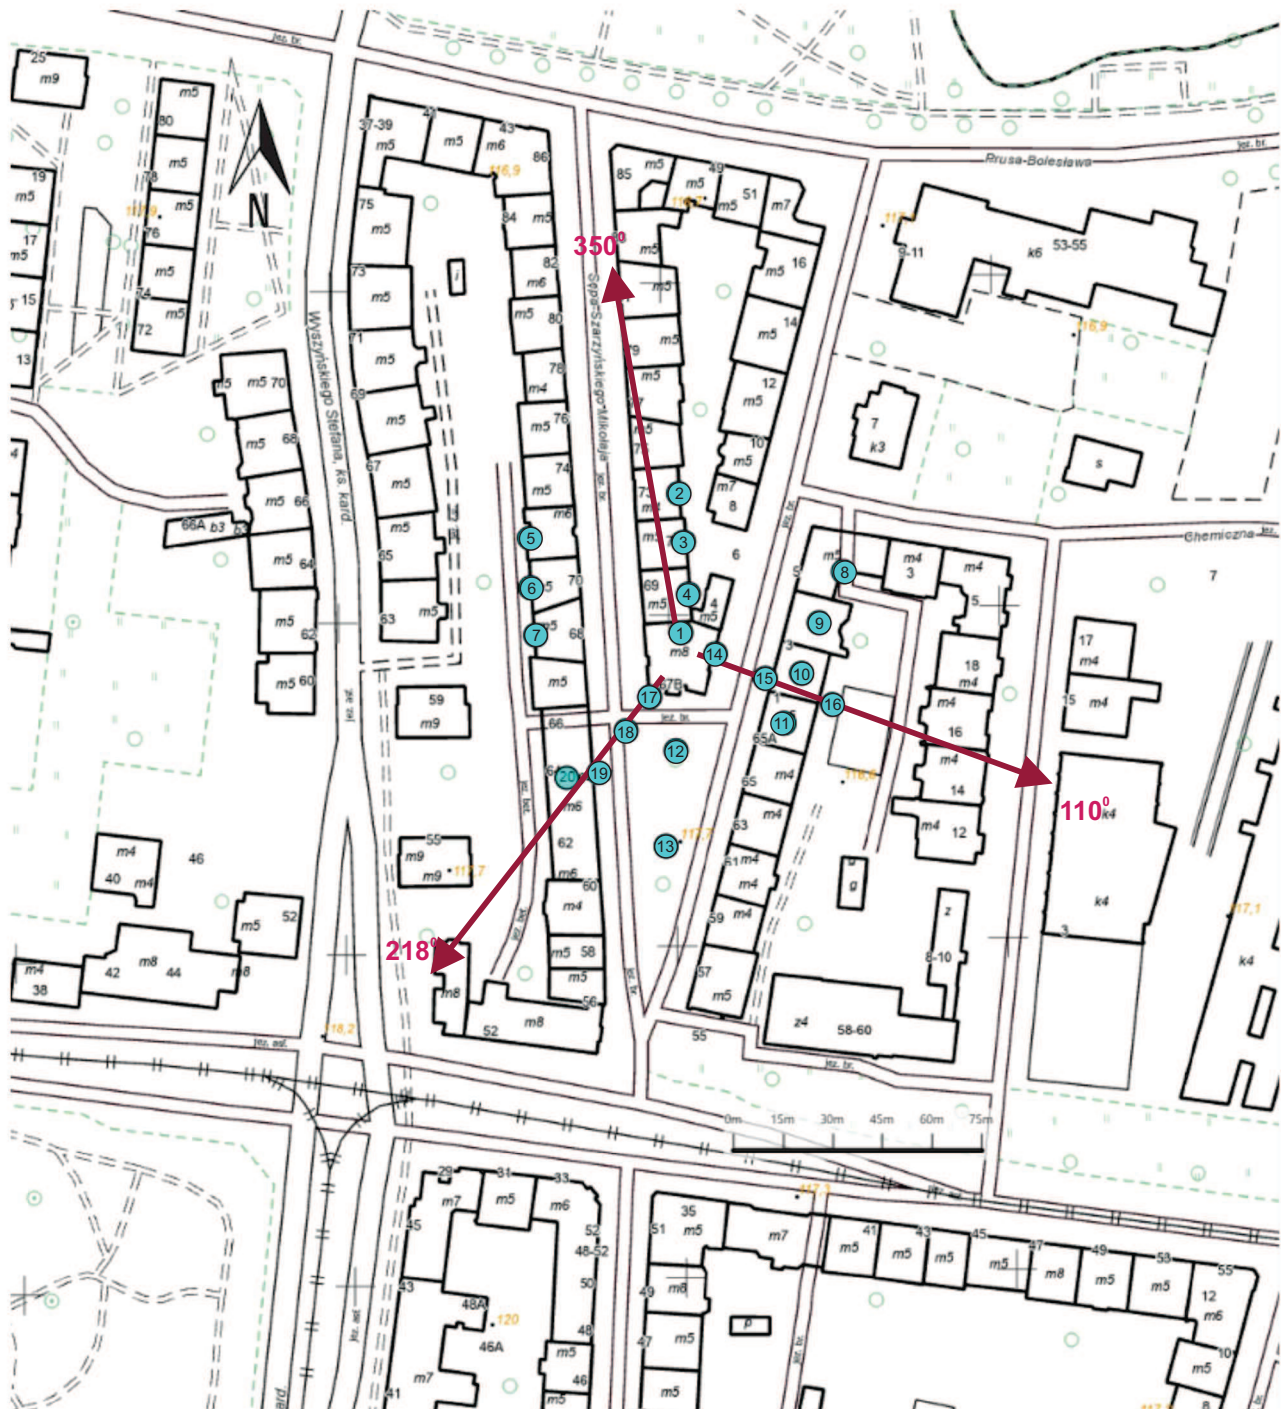**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 46212 (76212N!) PWR\_WROCLAW\_SEPASARZYN**  
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PWR_WROCLAW_SEPASARZYN (76212N!)</p> <p>Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> </div>





**Załącznik nr 3**

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 46212 (76212N!) PWR\_WROCLAW\_SEPASARZYN**  
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej